

Triflex ProDetail®



NAVODILA ZA UPORABO

Varnost pri delu

Pri predelavi gradbenih kemičnih proizvodov je potrebno vedno upoštevati sledeče varnostne ukrepe:

- Med delom ne jejte, pijte in ne kadite
- Izogibajte se kontakta proizvoda s kožo in očmi
- Ne hranite proizvoda v bližini živil in pijač
- Vedno uporabljajte zaščitno obleko
- Upoštevajte varnostni list

TEHNIČNA POMOČ:

LESPATEX D.O.O.

Pot k sejmišču 30

1231 Ljubljana Črnuče

Tel: 01/2565 168

E-pošta: info@lespatex.si

www.lespatex.si

Pomembno obvestilo

Pri transportu, skladiščenju in delu vedno upoštevajte navodila za delo, oznake na embalaži, varnostne liste. V primeru dodatnih informacij pokličite: 01/2565 168



Skladiščenje

- Embalaža naj bo nepredušno zaprta
- Material skladiščite na dobro prezračevanem, hladnem in suhem mestu, kjer ne zmrzuje
- Zaščitite ga pred vročino in direktno sončno svetlobo
- Čas skladiščenja minimalno 6 mesecev
- Posode v zimskem času, če je le možno, pred uporabo hranite na sobni temperaturi.

Zahteve za podlago

Ustreznost podlage je potrebno preveriti od primera do primera. Podlaga mora biti čista, suha, brez ostankov efflorescence (cvetenja betona), prahu, olj, maščob in druge umazanije, ki bi zmanjševala prijem na podlago.

Pogoji uporabe:

- Triflex proizvodi se lahko uporabljajo v temperaturnem območju, navedenem na etiketi in v tehničnem listu
- Pri delu v zaprtih prostorih ali ko so presežene mejne vrednosti v zraku s Triflex produkti, ki vsebujejo topila ali monomere (glejte točko 8 v varnostnem listu) vedno uporabljajte zaščitno masko. Poleg tega zagotovite prezračevanje v prostoru z vsaj 7 kratno izmenjavo zraka na uro.

Kaj storiti pri prekinitvi dela:

Če se delo prekine za več kot 12 ur, oziroma če dežuje ali se premaz kako drugače onesnaži, je potrebno mesto nanosa Triflex aktivirati s Triflex Cleaner čistilom. Čas izhlapevanja najmanj 20 minut. Prehod na sosednja mesta tesnjenja se mora prekriti vključno s Tricoflex kopreno za najmanj 10 cm. To velja tudi za dovode in odvode in izdelavo detajlov s Triflex Prodetajlo.

Predelava in poraba:

- Primer
Primer se nanaša z ozkim valjčkom da se ustvari nanos filma. Poraba cca 0,40 kg/m². Najprej se premažejo stenske nato talne površine. Primerji, ki jih set ne vsebuje se morajo naročiti posebej.
- Tesnjenje:
Za uporabo pripravljeno mešanico Triflex Prodetail nanesite v debelem sloju (cca 2,00 kg/m²) z ozkim valjčkom in jo enakomerno porazdelite. V sveže nanešeni sloj Triflex Prodetaila položite dimenzionirano vlaknovino, ne da bi pod njo ostali mehurji. Vlaknovino prekrijete z naslednjim slojem Triflex Prodetaila (ca 1,00 kg/m²)

Priprava podlage:

Podlaga	Priprava podlage	Grundiranje ⁽¹⁾
Aluminij	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza
Asfalt	zbrusiti, rezkati ali brezprašno peskati	Triflex Cryl Primer 222
Hladen bitumenski premaz	preizkusiti spojnost	Triflex Cryl Primer 222
Kompozitni toplotnoizolacijski sistemi		Triflex Por R 100
Beton	zbrusiti, rezkati ali brezprašno peskati	Triflex Cryl Primer 276
Baker	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza
s steklenimi vlakni ojačeni polimeri	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza
Steklo	zdrgniti s Triflex čistilom, površino narediti hrapavo, preizkusiti spojnost	Triflex Cryl Primer 222
Vroči bitumenski premaz	preizkusiti spojnost	Triflex Cryl Primer 222
Lahek beton		Triflex Cryl Primer 276
TPO/FPO, EPDM folije	Namazati s prednamazom Triflex Primer 610	Triflex Primer 610
PVC folija	Očistiti s Triflex čistilom	brez prednamaza
Premazi	zbrusiti, popolnoma odstraniti	odvisno od podlage
Omet/zidovje		Triflex Cryl Primer 276
Plastična folija ⁽²⁾	na zahtevo	na zahtevo
Akrilno steklo	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza
Elasto bitumenski trakovi (PY-E) mod s (SBS)		zdrgniti s Triflex čistilom, površino narediti hrapavo
Plasto bitumenski trakovi (PY-E) mod z (APP)	Preizkusiti oprijem z Prednamazom 222 je navadno zelo dober	Triflex Cryl Primer 222
PVC preformirani deli, trdni	zdrgniti s Triflex čistilom, površino narediti hrapavo	brez prednamaza
Estrihi	zbrusiti, rezkati ali brezprašno peskati	Triflex Cryl Primer 276
Nerjaveče jeklo	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza
Pocinkano jeklo	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza
Les	odstraniti premaz	Triflex Cryl Primer 276
Cink	zdrgniti s Triflex čistilom, z brusno ploščo narediti površino hrapavo	brez prednamaza

¹⁾Triflex ProDetail Starter set vsebuje Triflex Cryl Primer 276. Triflex Pro Detail Mini Starter set ne vsebuje primerja. Če je v tabeli zahtevano, da se uporabi primer, ki ga set ne vsebuje, ga je potrebno naročiti posebej.

²⁾Oprijem na plastično folijo je potrebno pred pričetkom dela preizkusiti na manjši površini.

Informacije o ostalih proizvodih dobite na zahtevo.

Vsebina pakiranja – setov

Spodaj opisani seti vsebujejo osnovno opremo za zatesnitev stikov in detajlov.

Triflex ProDetail Starter Set



Material:

3 x 3,75 kg Triflex ProDetail
1 x 2,00 kg Triflex Cryl
Primer 276
4 x 0,10 kg Triflex Catalizator
1 l Triflex čistilo
15 m Triflex vlaknovine,
širina 26 cm

Orodje:

1 plastično vedro s pokrovom
5 palic za mešanje
5 ozkih valjčkov + držalo
1 čopič za radiatorje
1 škarje iz litega železa
1 rola Triflex lepljivega traku
1 par gumijastih rokavic
2 čistilni krpi

Triflex ProDetail Mini Starter Set



Material:

1 x 3,75 kg Triflex ProDetail
2 x 0,10 kg Triflex Catalizator
1 l Triflex čistilo
5 m Triflex vlaknovine, širina
26 cm

Orodje:

1 plastično vedro s pokrovom
1 palica za mešanje
3 ozki valjčki + držalo
1 raven čopič
1 škarje iz litega železa
1 rola Triflex lepljivega traku
1 par gumijastih rokavic
2 čistilni krpi

Navodilo za uporabo

Priprava podlage



Vpojne podlage (beton, asfalt) se morajo zbrusiti z diamantno brusno ploščo za beton, da dosežemo vpojnost in trdnost podlage



Kovinske ali plastične površine je pred premazom potrebno očistiti s Triflex čistilom in jih nato obrusiti.



Pri večjih površinah je to potrebno storiti z brusno ploščo



Manjše površine lahko obrusite s smirkovim papirjem.

Temeljni premaz

Vedno se doda v prednamaz Primer 276 ali 222 doda katalizator in sicer 30 do 60g na kg prednamaza, odvisno od temperature!



1 Premešajte Triflex Cryl Primer 276, upoštevajte navodila za mešanje navedena na embalaži.



2 Temeljni premaz temeljito premešajte. Čas mešanja najmanj 2 minuti..



3 Po potrebi uporabite samo del pripravljene mešanice. V tem primeru zamešajte vanjo ustrezno količino Triflex katalizatorja. Mešajte, dokler v zmesi ni več nobenih grudic.



4 Robove in stike oblepite z lepilnim trakom. Temeljni premaz nanesite v tankem sloju.

Mešanje hidroizolacijskega premaza

Vedno se doda v Triflex maso katalizator in sicer 30 do 60g na kg prednamaza, odvisno od temperature – glej pakiranje!!!



1 Premešajte Triflex ProDetail, upoštevajte navodila za mešanje navedena na embalaži.



2 Hidroizolacijski premaz temeljito premešajte. Čas mešanja najmanj 2 minuti..



3 Po potrebi uporabite samo del pripravljene mešanice. V tem primeru zamešajte vanjo ustrezno količino Triflex katalizatorja. Mešajte, dokler v zmesi ni več nobenih grudic.

!

Pozor:
Upoštevajte navodila za mešanje na embalaži. Če pripravljate delne količine, je potrebno vse komponente skladno z navodili za mešanje ustrezno preračunati..

Hidroizolacija stenskih stikov



1 Na steno nalepite lepilni trak v višini do koder bo nanešen hidroizolacijski premaz.



2 Pripravite kose iz Triflex vlaknovine za notranje in zunanje kote. Izrežite krog (Ø cca 10 cm) in ga enkrat zarezite do sredine.



Zunanji kot:
S čopičem ali valjčkom nanesite zadostno količino hidroizolacijskega premaza in nanj položite ustrezen kos vlaknovine. Pod vlaknovino ne sme biti mehurjev zraka.



Nato na vlaknovino nanesite nov debelejši sloj hidroizolacijskega premaza.



Notranji kot:
S čopičem ali valjčkom nanesite zadostno količino hidroizolacijskega premaza in nanj položite ustrezen kos vlaknovine. Pod vlaknovino ne sme biti mehurjev zraka..



Nato na vlaknovino nanesite nov debelejši sloj hidroizolacijskega premaza.



7 Z valjčkom nanesite na steno zadostno količino hidroizolacijskega premaza (cca 2 kg/m²).



8 Nato v sveže nanešeni oremaz položite odrezano vlaknovino ali jo odvijte direktno iz role. Vlaknovino vtisnite v premaz, da se dobro prilepi, pri tem pod njo ne smejo ostati zračni mehurji.



9 Pri notranjih kotih namestite vlaknovino cca 5 cm čez kot in diagonalno zarezite do kota v na tleh nastalo gubo.



10 Pri zunanjih kotih namestite vlaknovino cca 5 cm čez kot in jo na tleh diagonalno zarezite do kota. Upognite vlaknovino preko kota in na tleh nastalo nepokrito površino prekrijte z dodatnim kosom vlaknovine.



11 Tudi dodatni kos vlaknovine prekrijte z zadostno količino hidroizolacijskega premaza (cca 1,00 kg/m²).



12 Takoj odstranite lepilni trak. Končano!

Kako zatesniti zračnik



1 Namestite lepilni trak na površino okrog zračnika (min. 10 cm). Pripravite kose vlaknovine Tricoflex.

Cev: širina 20 cm, dolžina obseg cevi + 5 cm; vlaknovino zarezite po celotni dolžini, rezi naj bodo globoki 5 cm in v razmaku 1 cm.



Površina:

Pripravite dva kosa vlaknovine, ki sta na eno strani obrezana v obliki črke U, da se prilegata obodu cevi. Oba kosa vlaknovine se morata ob cevi prekrivati vsaj za 5 cm.



3 Z valjčkom ali čopičem nanesite na površino okrog cevi zadostno količino hidroizolacijskega premaza (cca 2,00 kg/m²). V sveži premaz položite vlaknovino za cev in zagotovite, da bo dovolj prepojena s premazom in da pod njo ni zračnih mehurjev.



4 Hidroizolacijski premaz nanesite še na okoliško površino (cca 2,00 kg/m²) položite prvi kos vlaknovine, da pod njim ni zračnih mehurjev in ga obilno premažite z drugo plastjo hidroizolacijskega premaza (cca 1,00 kg/m²).



5 Nanesite hidroizolacijski premaz na preostalo površino okrog cevi in položite drugi kos vlaknovine, tako da pod njo ni zraka.

Kako zatesniti odtok



6 Lepilni trak odstranite, ko je nanešeni hidroizolacijski premaz še svež..



Pomembno:
Kose nosilca / tkanine vedno pripravite preden pričnete z mešanjem posameznih komponent.



1 Namestite lepilni trak na površino okrog odtoka in odtok začepite s krpo za čiščenje. Očistite odtok s Triflex čistilom in s smirkovim papirjem ročno obrusite površino



2 Pripravite kose vlaknovine Triflex. **Odtok:** širina 15 cm, dolžina obseg odtoka + 5 cm vlaknovino zarezite po celotni dolžini, rezi naj bodo trikotno oblikovani, globoki 5 cm in v razmaku 1 cm.



Površina:

Kos vlaknovine ki ima v sredini zvezdasto zarezo v širini premera odtoka.



4 V in okrog odtoka nanesite zadostno količino hidroizolacijskega premaza (cca 2,00 kg/m²) in v odtok namestite pripravljen kos vlaknovine. Pod njim ne sme biti zračnih mehurjev. Nato namestite del z zarezi okrog odprtine odtoka in nanesite nov sloj premaza (cca 1,00 kg/m²).



5 Na steno odtoka in na površino okrog njega nanesite zadosten sloj hidroizolacijskega premaza (cca 2,00 kg/m²).



6 Na površino namestite drugi pripravljen kos vlaknovine (brez vmesnih zračnih mehurjev) in s čopičem namestite zvezdaste zareze vlaknovine v odtok.



7 Na nameščeno vlaknovino nanesite dodatni sloj hidroizolacijskega premaza (cca 1,00 kg/m²).



8 Iz odtoka odstranite čep/krpo in takoj odstranite lepilni trak. Končano!

Splošna informacija

V tem dokumentu so zajete, do danes poznane praktične izkušnje. To so splošna priporočila za vgradnjo in se ne morejo upoštevati za vse konkretne primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na osnovi novih spoznanj. Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o. tel: 01/ 423 9 555.